



## Question:

하드웨어 초기화 또는 플래싱 중에 ES581.4 오류가 발생하는 이유는 무엇입니까?



## Answer:


이는 ES581 USB 드라이버의 호환되지 않는 버전 및 / 또는 ES581.4의 호환되지 않는 펌웨어 버전 때문입니다.

### 설명:

하드웨어 초기화 후 EPROM 식별자가 Memory Page Management 창에 올바르게 표시되지 않습니다.



ES581.4를 사용하여 ECU가 플래시되면 다음 오류가 나타납니다.

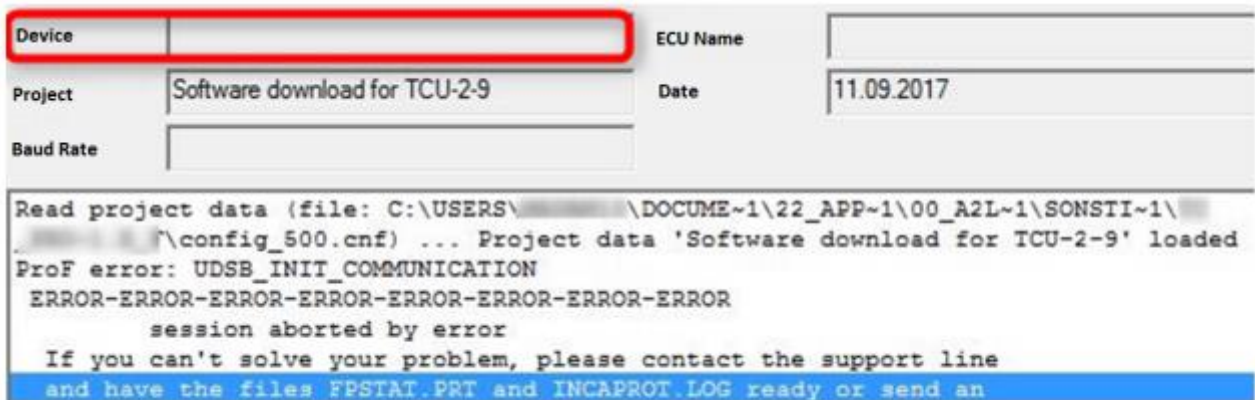

## 해결 방법 :

- USB 포트에서 ES581.4 를 분리합니다.
- ES581.4 의 이전 드라이버 제거  
제어판-> 프로그램> 프로그램 및 기능 => ES581.4 USB-CAN-Driver
- 하드웨어 서비스 팩 HSP 11.5.1 이상을 설치합니다.
- HSP 업데이트 틀을 실행하고 새 ES581.4 드라이버를 설치합니다. 메뉴 "Drivers"=> ES581.4
- ES581.4 를 USB 포트에 다시 연결하십시오.  
새 하드웨어가 발견되어 사용할 수 있다는 Windows 확인을 기다립니다.
- HSP 틀에서 "하드웨어 검색"을 실행합니다.
- 필요한 경우 HSP 틀에서 ES581.4 펌웨어 업데이트를 실행합니다.



## In case of further questions:

더 많은 FAQ 는 여기에서 찾을 수 있습니다 : [www.etas.com/ko/faq](http://www.etas.com/ko/faq)

추가 질문이 있으면 언제든지 지원 센터에 문의하십시오.

여기에서 모든 정보를 찾을 수 있습니다 : <http://www.etas.com/ko/hotlines.php>

이 정보 ("FAQ"라고 함)는 완전성 또는 정확성에 대한 어떠한 (명시적 또는 묵시적) 보증 또는 약속 없이 제공됩니다. 고의적 손해의 경우를 제외하고 이타스는 이 정보의 사용으로 인해 발생하거나 발생할 수 있는 손실 및 손해 (간접적, 특별 또는 결과적 손해 포함)에 대해 책임을 지지 않습니다.